


# Globe Lamellenmotoren Pneumatikmotor VA10JXXX10

Für 2 Drehrichtungen (rechts + links). Lieferung einschließlich Schalldämpfer AN, ausgelegt für intermittierenden Betrieb.

## Vorteile


- Stillstand unter Last zulässig
- wartungsarm - beliebige Einbaulage
- Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C
- Drehmoment durch Druckregler einstellbar
- Leistungsgewicht höher als bei Elektromotor
- Regelbereich etwa 8:1, abhängig vom Einsatzfall
- Zwangsanlauf durch Lamellen-Führungsringe, dadurch hohe Betriebssicherheit
- zertifiziert nach ATEX II Kat. 2 GDc T5 für den Einsatz im Ex-Bereich
- Sonderausführung für Betrieb mit ölfreier Druckluft lieferbar (VA10JXXXNL)
- optionale Ausführung zertifiziert nach Bergbau ATEX I M2 (VA10JXXXM2)
- für Dauerbetrieb oder erhöhte Schalldämmung: Filter-Schalldämpfer AMC
- Motoren auch lieferbar mit Planetengetrieben

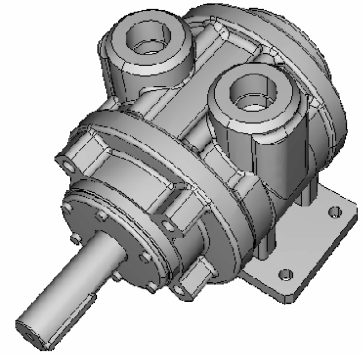

## Technische Daten bei 6 bar Druckdifferenz über den Motor und maximaler Leistung

Baugröße Motor	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Maximale Leistung kW	Drehmoment Nm	Gewicht kg
VA10JXXX10	2400	8,1	33,0	22,0
VA10JXXXNL (ölfrei)	1800	5,0	26,5	22,0

## Maße

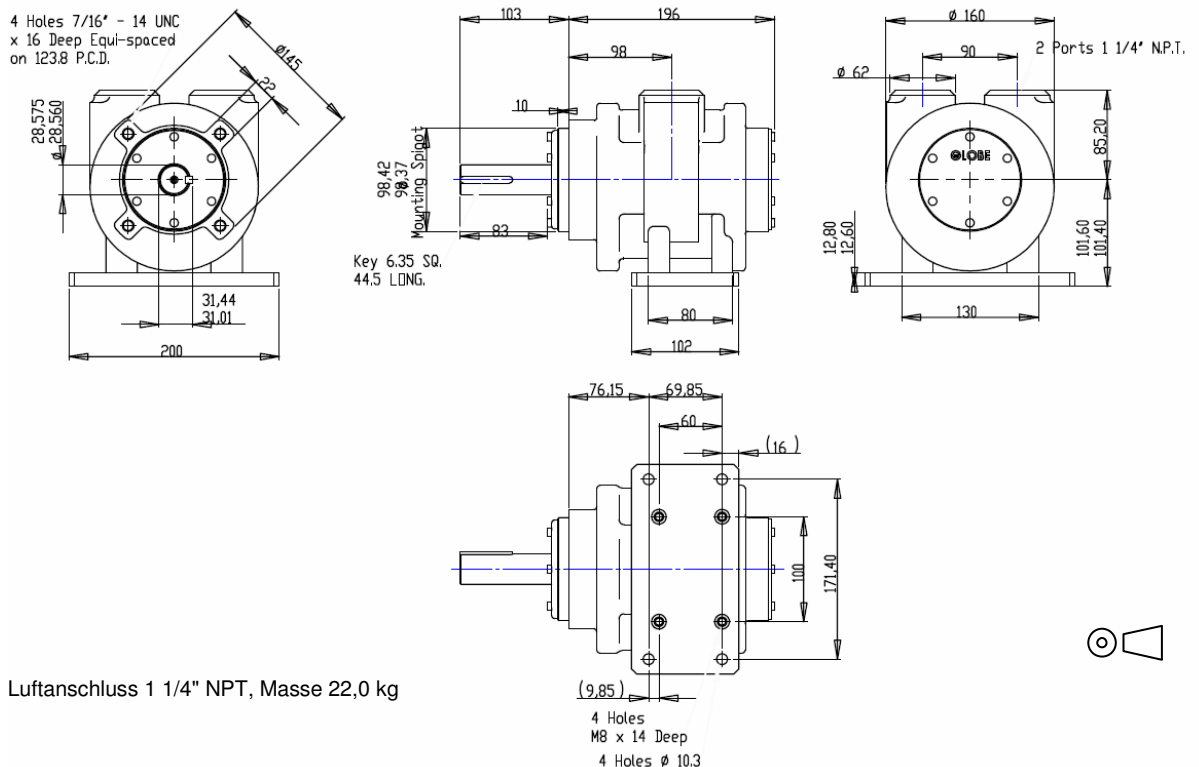


Luftanschluss 1 1/4" NPT, Masse 22,0 kg


# Globe Lamellenmotoren Pneumatikmotor VA10JXXX10

## Leistungskurven für VA10JXXX10

Drehmoment / Drehzahl

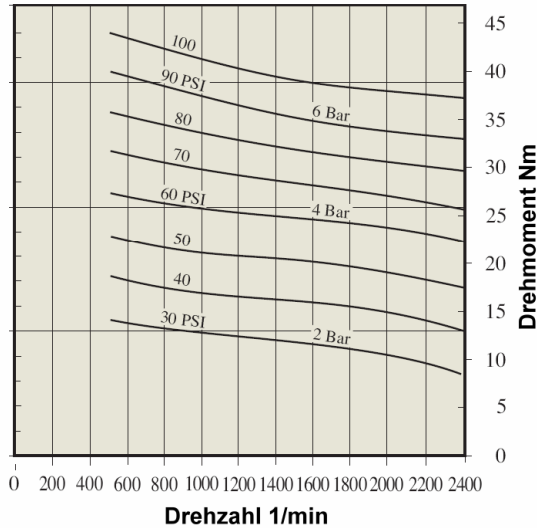


Startmoment / Druck

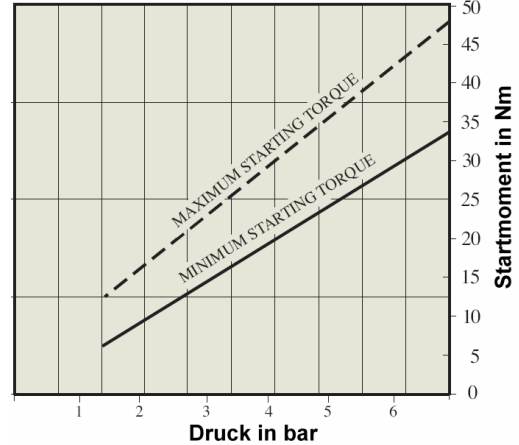


Für die obige Tabelle wurde nur das ungünstigste Anlaufmoment - also sichere Werte - angegeben.

Bei allen Globe Motoren liegen die Anlaufmomente während etwa 240° Umdrehungswinkel über dem Drehmoment bei maximaler Leistung, im günstigsten Fall bis zu 100% darüber.

Leistung / Drehzahl

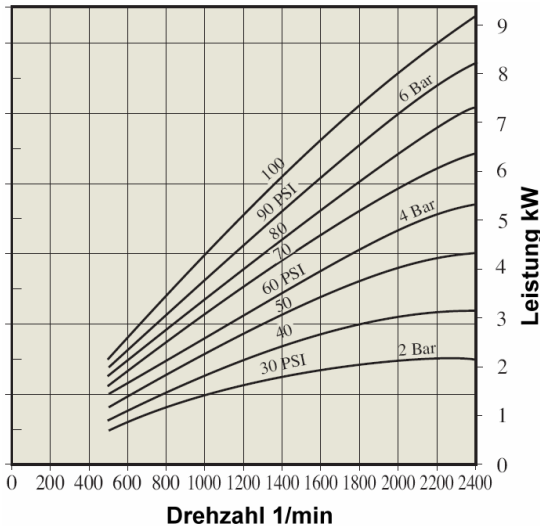

Luftverbrauch / Drehzahl

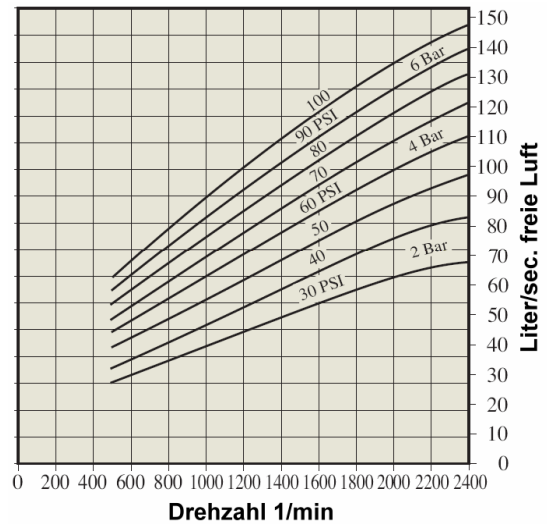

### Bemerkungen:


Diese Daten gelten nur bei ausreichender Luftversorgung und bei Verwendung korrekter Armaturen und Ventile, deren Nutzschnitte den Motoranschlüssen entsprechen müssen. Druckverluste, durch Öler, Ventile, Leitungen beachten!

Das maximale Ausgang-Drehmoment ist durch einen Druckregler einzustellen. Für Anwendungen, wo das Anlaufmoment dem Betriebsmoment entspricht (z.B. Hebezeuge) ist der Motor unterhalb des Bereichs minimales Anlaufmoment auszulegen. Bei möglicher Blockade des Systems (z.B. Fehlfunktion) ist das maximale Anlaufmoment zu berücksichtigen. Einzelheiten sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Bei Getriebemotoren ist der Getriebewirkungsgrad zu berücksichtigen: Bei Stirnrad-/Planetengetrieben etwa 97% pro Stufe, abhängig vom Getriebe. Bei Schneckengetrieben beträgt der Anlaufwirkungsgrad zum Teil nur 50%.

# Globe Lamellenmotoren Pneumatikmotor VA10JXXX10

## Explosionszeichnung mit Ersatzteilen

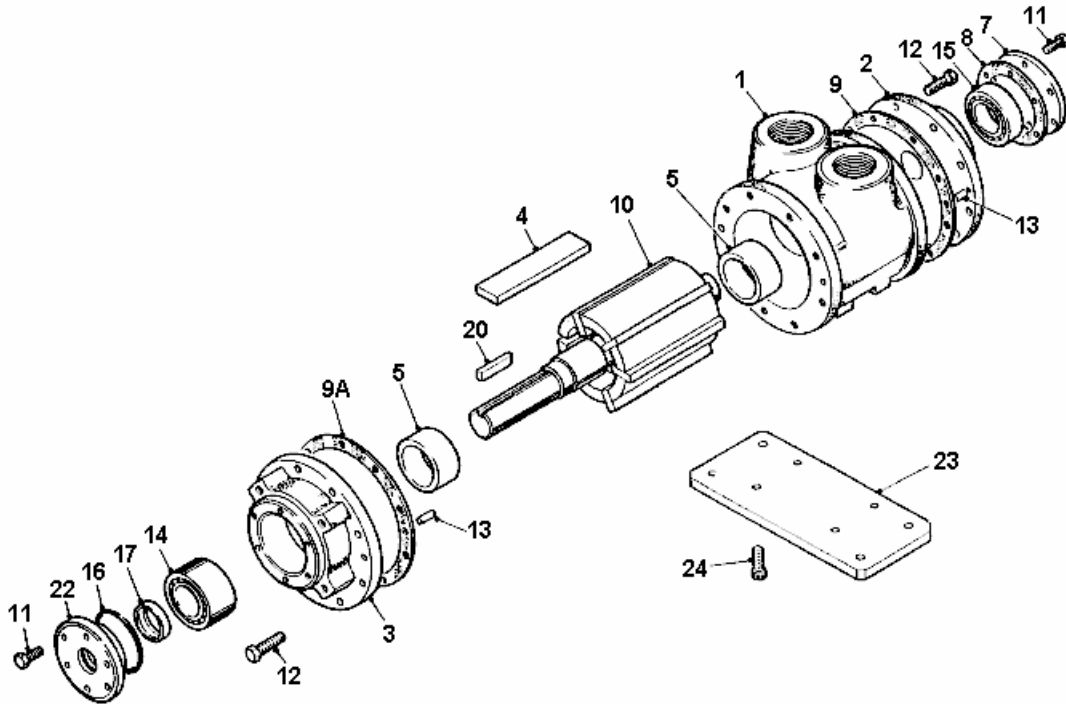


Pos.	Teil Nr.	Bezeichnung	Stück im Verschleißteilsatz
1	790-001	Motorgehäuse	1
2	790-002	Deckel	1
3	790-003	Flansch	1
4	790-005	Lamellen Satz	1 799-910
5	790-006	Führungsring	2
7	790-008	Deckel	1
8		Dichtung	1 799-910
9		Dichtung	2 799-910
9-1		Dichtung	1 799-910
9-2		Dichtung	1 799-910
9-3		Dichtung	1 799-910
10	790-911	Rotor mit Welle	1
11	802-007	Schraube	6

Pos.	Teil Nr.	Bezeichnung	Stück im Verschleißteilsatz
12	802-033	Schraube	16
13	806-018	Pass-Stift	4
14	807-037	Lager	1
15	807-019	Lager	1
16		O-Ring	1 799-910
17		Dichtung	1 799-910
20	811-024	Passfeder	1
21	803-019	Unterlegscheibe	16
22	790-007	Dichtungsgehäuse	1
23	790-015	Platte	1
24	809-008	Schraube	4
	799-910	Verschleißteilsatz	
		Schalldämpfer R1 1/4"	1

# Globe Lamellenmotoren Pneumatikmotor VA10JXXX10

## Inbetriebnahme

- Vor der ersten Inbetriebnahme oder nach einem Umbau im Leitungsnetz und vor dem Anschluss des Luftmotors die Leitungen ausblasen.
- Luftfilter mit mind. 64 µ einsetzen.
- Vor dem Anschluss des Motors an das Luftnetz etwas Öl in den Lufteinlaß einsprühen, damit der Motor beim ersten Anfahren nicht trocken läuft.
- Vor dem ersten Anlaufen den Schalldämpfer entfernen und den Motor kurz ohne Schalldämpfer laufen lassen. Öl im Motor verstopft sonst den Schalldämpfer. Die Folge wäre ein Leistungsabfall.
- Luftölung: Dauerbetrieb 8-10 Tropfen/min., Kurzzeitbetrieb 14-16 Tropfen/min..
- Zulässige Drehzahlen, Lagerbelastungen, Systemdrücke beachten.
- Radialkraft, Mitte Welle 1750 N, keine Axialkraft auf die Welle zulässig.
- Keine axialen Schläge auf die Welle zulässig, dies besonders bei der Montage von Getrieben beachten.
- Drehrichtungswechsel durch Anschlusswechsel.

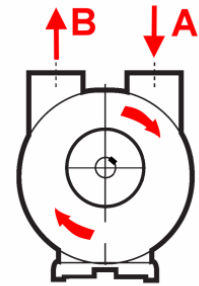

**Luftanschluss A:**  
Drehrichtung im  
Uhrzeigersinn  
(Blick auf Welle)

## Einsatzgebiete für Pneumatikmotoren

- Im explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX).
- In nasser Umgebung (Papierindustrie - Schiffsbau).
- In Bereichen wo mit Dampfstrahl / Druckwasser gereinigt wird.
- Wenn Stillstand unter Last gefordert wird.
- Wenn kurze Einschaltdauer gefordert ist (Verstellantriebe / Notantriebe).
- Wenn Druckluft als Energie zur Verfügung steht (Baustellen)
- Unsere Lamellen Pneumatikmotoren werden unter anderem eingesetzt im Bergbau, in der Chemie-, Papier- und Lebensmittelindustrie, im Maschinenbau, im Schiffsbau und in der Off-Shore-Technik.

Technische Verbesserungen vorbehalten.